



機 種 IC-2350 (VHF, UHF FMトランシーバー)


故障の状態 電源が入らない。

故障箇所 LOGIC UNIT
プリント基板の一部分に塩水がかかった形跡あり、白くなっていた。

部品調達 交換部品なし

- 作業状況
1. 電源スイッチを押しても電源入らずを確認
 2. LOGIC UNITの基板にある電源SWを点検
DC5Vかかっており、スイッチ接触良好、確認
 3. スイッチが入るためには、CPU (IC2) のピン48がHになる必要があるが
その確認前に、基板を目視点検
 4. 基板の一部分に、白く粉をふいたようなところを発見、塩水がかかったのか、、、
 5. ここをスプレー洗浄し、スイッチオン、復旧

このあたりが白く変色
塩害か？

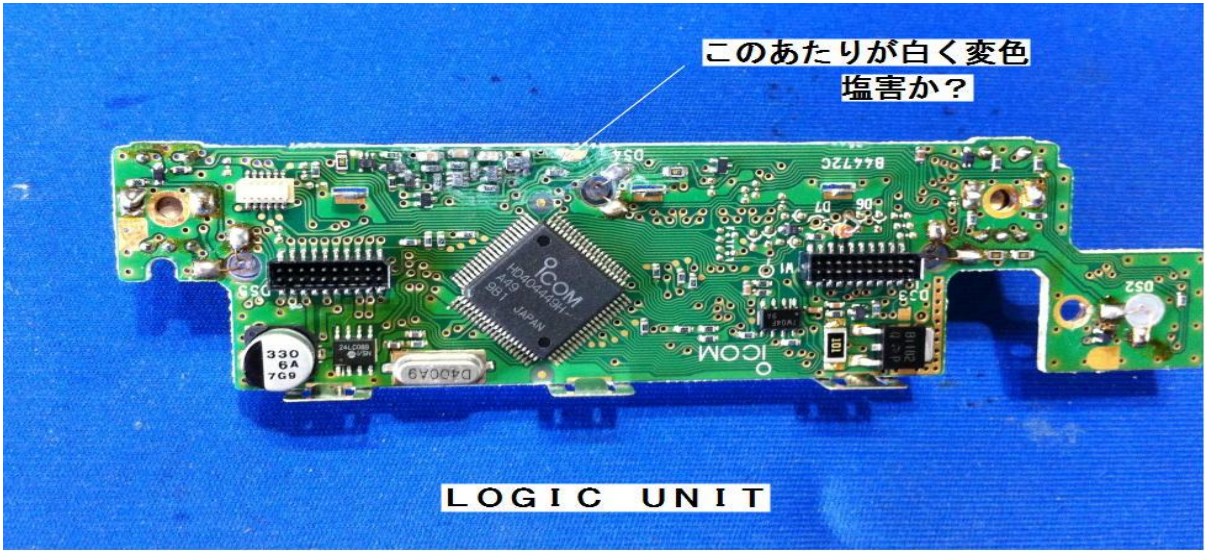

LOGIC UNIT